Especificações								
Faixa de medição:	0-150mm	0-200mm	0-250mm	0-300mm	0-500mm	0-600mm	0-800mm	0-1000mm
Exatidão:	±0,03mm	±0,03mm	±0,04mm	±0,04mm	±0,05mm	±0,06mm	±0,07mm	±0,07mm
Modelo comum:	100.209	100.210	100.211	100.212	100.214	100.215	100.216	100.217
Base de apoio:	100mm	100mm	100mm	100mm	120mm	120mm	150mm	200mm
Modelo base grande:	100.209A	100.210A	100.211A	100.212A	100.214A	100.215A	100.216A	100.217A
Base de apoio:	150mm	150mm	150mm	150mm	200mm	200mm	200mm	250mm
Modelo com gancho:	100.218	100.219	100.220	100.220A	100.220B	100.220C	100.220D	100.220E
Base de apoio:	100mm	100mm	150mm	150mm	150mm	150mm	200mm	200mm

Resolução:0,01mm/0.0005"Velocidade de medição:< 1,5m/sTemperatura de trabalho: $0 \sim +40 \, ^{\circ}C$


Temperatura de armazenagem: $-10 \sim +60 \, ^{\circ} \text{C}$ Umidade relativa: < 80 %


Alimentação:1 bateria 1,5V (LR44 ou SR44)Vida útil da bateria:1 ano sob condições normais de uso

Material: Aço inoxidável temperado



- 2. Faces de medição de profundidade com gancho
- 3. Base de apoio
- 4. Display
- 5. Parafuso trava
- 6. Tecla de conversão da unidade <mm/inch>
- 7. Tecla liga/desliga <0FF/0N>
- 8. Tecla de zeragem < ZERO >
- 9. Tampa de saída de dados
- 10. Tampa da bateria
- 11. Escala capacitiva
- 12. Limitador

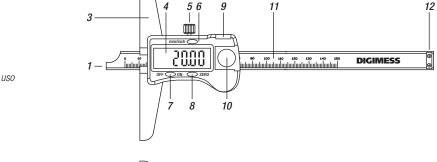

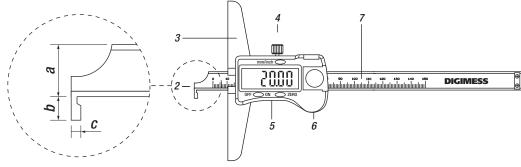

Medidas da régua/gancho:

	150~300mm	500/600mm	800/1000mm
а	14,5mm	15mm	18mm
b	5mm	8mm	10mm
С	2mm	3mm	4mm

Funções

Liga/desliga

- O paquímetro liga ou desliga ao pressionar uma vez a tecla < OFF/ON>.

Conversão de unidades

- O paquímetro faz a conversão da unidade entre milímetros (mm) e polegadas decimais (in) ao pressionar uma vez a tecla **<mm/inch>**.

Zeragem

O paquímetro realiza a zeragem do display ao pressionar uma vez a tecla <ZERO>. A
zeragem pode ser realizada em qualquer ponto da escala e não é perdida ao desligar o
paquímetro.

Substituição da bateria

- Ao notar funcionamento irregular no display, como dígitos apagados ou piscando, display variando ou perdendo a referência, tente efetuar a substituição da bateria. **Tenha** certeza de utilizar uma bateria nova na troca, lacrada em sua embalagem.
- Para substituir a bateria retire a tampa do compartimento, deslizando-a suavemente para a direita, e remova a bateria usada.
- Verifique se os contatos da bateria estão preservados, sem presença de corrosão por reação química (zinabre). Em caso positivo, faça a remoção destas substâncias.
- Insira a nova bateria (conforme o modelo indicado neste manual) cuidadosamente para n\(\tilde{a}\) o danificar os contatos. O lado positivo (+) deve ficar para cima. Monte a tampa do compartimento novamente.
- Caso o display permanecer travado após a troca (em 0.00 ou 888.88 por exemplo), remova a bateria, aguarde aproximadamente um minuto, e monte novamente. Pode ter ocorrido uma sobrecarga no circuíto.

Contato: sac@digimess.com.br


Este produto possuiu 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado na China. Importado por Digimess Instrumentos de Precisão Ltda. CNPJ 05.396.034/0001-60



Manutenção e cuidados:

- 1) Antes de utilizar o paquímetro tenha certeza que todas suas partes estão livres de sujeira, poeira, oleosidade. Tenha atenção especial as faces de medição, a escala e as guias. Sempre use um pano macio ou flanela para fazer a limpeza. Utilize produtos apropriados (álcool isopropílico por exemplo).
- 2) Mantenha as guias sempre lubrificadas com uma fina camada de óleo apropriado. Não utilize óleo em excesso. Ao guardar o paquímetro aplique também uma fina camada de óleo evitando oxidação.
- 3) Antes de realizar medições com o paquímetro tenha certeza as faces de medição estão preservadas. Tenha certeza também que a zeragem está correta antes de iniciar a utilização.
- **4)** Evite choques, impactos e quedas, principalmente nas faces de medição. Não utilize as faces de medição do paquímetro para outros fins que não sejam suas medições.

- 5) Evite o uso do paquímetro sob a luz direta do sol. Não guarde o paquímetro em locais de temperaturas extremamente quentes, frias ou com alta umidade.
- **6)** A bateria deve ser retirada do paquímetro caso o mesmo fique muito tempo armazenado sem utilização, caso contrário pode haver vazamento do líquido da bateria danificando o circuito eletrônico e os contatos da bateria.
- 7) Não utilize lápis elétrico para gravação (de número de patrimônio por exemplo) no corpo do paquímetro, evitando risco de danos ao circuito eletrônico.
- 8) Caso ocorra contato de material líquido (água, óleo, lubrificante) na escala do paquímetro, a mesma deve ser completamente limpa e seca antes de retornar a sua utilização normal. Caso o paquímetro seja utilizado com a escala úmida, seus dígitos e medições poderão variar. Para utilização de paquímetros em ambientes agressivos recomendamos os modelos com proteção IP67.

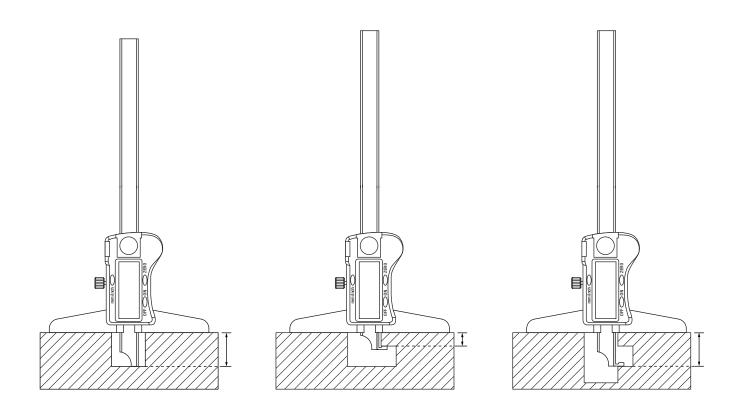

Exemplos de medições possíveis com um paquímetro de profundidade

- 1) Medição de profundidade: Mantenha a base de apoio bem firme e apoiada pelos seus dois lados. Desça a régua até tocar o fundo do canal, ou do furo.
- **Obs.:** Este tipo de medição pode ser feita com o paquímetro de profundidade com gancho, porém neste caso deve-se somar o valor da espessura do gancho.
- 2) Medição de profundidade com gancho: Mantenha a base de apoio bem firme e apoiada pelos seus dois lados. Desça a régua, insira o gancho dentro da canal e suba a régua até tocar o topo do canal.
- 3) Medição de profundidade de canal com gancho: Mantenha a base de apoio bem firme e apoiada pelos seus dois lados. Desça a régua, insira o gancho dentro do canal e desça a régua até tocar o fundo do canal.
- Obs.: Nesta medição deve-se somar o valor da espessura do gancho.

Contato: sac@digimess.com.br

Este produto possuiu 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado na China. Importado por Digimess Instrumentos de Precisão Ltda. CNPJ 05.396.034/0001-60

